

## Термическая обработка материалов

1. Термическую обработку применяют для:
  - A) снятия наклена
  - B) уменьшения газопоглощения
  - C) устранения дедритной ликвации
  - D) увеличения плотности
  - E) повышения коррозионной стойкости
  - F) увеличения жидкотекучести
  
2. Ферритом называется:
  - A) парамагнитная фаза железоуглеродистых сплавов
  - B) фаза, имеющая гранецентрированную кубическую решетку
  - C) фаза, имеющая объемно-центрированную кубическую решетку
  - D) эвтектическая смесь в железоуглеродистых сплавах
  - E) твердый раствор внедрения атомов углерода в  $\alpha$ -железо
  - F) ферромагнитная фаза железоуглеродистых сплавов
  
3. Аустенитом называется:
  - A) парамагнитная фаза железоуглеродистых сплавов
  - B) фаза, имеющая гранецентрированную кубическую решетку
  - C) магнитная фаза железоуглеродистых сплавов
  - D) фаза, имеющая объемно-центрированную кубическую решетку
  - E) твердый раствор углерода в  $\delta$ -железе
  
4. Полный отжиг для доэвтектоидных сталей проводится:
  - A) нагрев выше линии GS на 30-50 °C, выдержка и медленное охлаждение
  - B) нагрев выше линии SE на 30-50 °C, выдержка и медленное охлаждение
  - C) нагрев выше линии  $A_3$  на 30-50 °C, выдержка и медленное охлаждение
  - D) нагрев ниже линии  $A_{c3}$  на 30-50 °C, выдержка и быстрое охлаждение
  - E) нагрев выше линии  $A_{c3}$  на 30-50 °C, выдержка и медленное охлаждение
  
5. Цементуемые стали:
  - A) 09Г2, 14Г2
  - B) 18ХГТ, 20Х
  - C) сталь ВСт5сп
  - D) 19ХГН, 14ХГН
  - E) У7, У10А
  
6. Методы поверхностного насыщения стали:
  - A) отжиг
  - B) нормализация
  - C) азотирование
  - D) гомогенизация
  - E) рекристаллизация
  - F) хромирование

7. Хромирование это:

- A) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом из газовой среды, содержащей науглероживающий газ и аммиак
- B) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленного цинка
- C) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно кремнием и азотом
- D) насыщение поверхностного слоя деталей хромом
- E) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом из растворов солей
- F) насыщение из порошкообразной смеси, состоящей из феррохрома, хлористого аммония и оксида алюминия при 1000 - 1050 °C с выдержкой 6 - 12 ч
- G) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленной буры

8. Цинкование это:

- A) насыщение из порошкообразной смеси, состоящей из цинкового порошка или цинковой пыли с содержанием до 65% Zn и хлористого аммония
- B) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленного ферроцинка
- C) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно цирконием
- D) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и цинком из растворов солей
- E) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленной буры
- F) вид химико-термической обработки

9. Легированные стали в зависимости от охлаждения на воздухе подразделяются:

- A) на мартенситные
- B) на сорбитные
- C) на ферритные
- D) на бейнитные
- E) на ледебуритные
- F) на перлитные
- G) на аустенитные

10. Образование мартенсита сопровождается:

- A) уменьшением внутренних напряжений
- B) уменьшением искаженности кристаллической решетки
- C) малой скоростью роста зерен
- D) постоянной температурой процесса
- E) сильным искажением кристаллической решетки
- F) ростом внутренних напряжений
- G) высокой скоростью роста зерен
- H) повышением пластичности

11. Металлы, повышающие устойчивость к росту аустенитного зерна стали при нагреве:

- A) Co
- B) Ni
- C) Ti
- D) V
- E) Cu
- F) Si
- G) Nb
- H) Mn

## I-вариант

12. При первом превращении мартенсита в результате нагрева происходит:
- A) мартенсит называется мартенситом отжига
  - B) содержание углерода в  $\alpha$ -растворе увеличивается
  - C) уменьшается тетрагональность решетки
  - D) из пересыщенного  $\alpha$ -твердого раствора выделяется углерод
  - E) соотношение осей с/а приближается к 1
13. При втором превращении мартенсита в результате нагрева происходит:
- A) наблюдается увеличение объема
  - B) мартенсит имеет гранецентрированную кубическую решетку
  - C) мартенсит имеет тетрагональную кристаллическую решетку с соотношением осей  $c/a < 1$
  - D) продолжается распад мартенсита
  - E) содержание углерода в  $\alpha$ -растворе увеличивается
14. Способы закалки с индукционным нагревом:
- A) одновременный нагрев и охлаждение всей поверхности
  - B) последовательный нагрев и охлаждение отдельных участков
  - C) медленный нагрев и медленное охлаждение
  - D) быстрый нагрев и охлаждение вместе с печью
  - E) нагрев ниже точки  $M_n$ , но выше температуры рекристаллизации
  - F) непрерывно-последовательный нагрев и охлаждение
15. Различие перлита, сорбита и троостита заключается:
- A) образуются при мартенситном превращении
  - B) в степени переохлаждения
  - C) в дисперсности
  - D) имеют различный состав феррита и цементита
  - E) имеют различное количество феррита и цементита
  - F) в разном межпластиначатом расстоянии
16. Перлит – это:
- A) продукт мартенситного превращения
  - B) механическая смесь феррита и цементита
  - C) химическое соединение железа с углеродом
  - D) продукт распада переохлажденного аустенита
  - E) грубодифференцированная структура
  - F) твердый раствор углерода в  $\gamma$  – железе
  - G) толстдисперсная структура
  - H) эвтектическая смесь аустенита и цементита
17. При низкотемпературной термомеханической обработке сталь деформируют:
- A) 400 – 600 °C
  - B) выше линии  $A_{c1}$
  - C) между линиями  $A_{c1}$  и  $A_{c3}$
  - D) в перлитной области
  - E) ниже точки  $M_n$ , но выше температуры рекристаллизации
  - F) выше линии GS

**21.** Методы, повышающие предел выносливости пружин:

- А) центрирование
- Б) химико-термическая обработка
- В) поверхностный наклеп дробеструйной обработкой
- Г) старение
- Д) закалка + отпуск
- Е) нормализация
- Ж) гомогенизация

**22.** Дефекты, возникающие при химико-термической обработке:

- А) структурно свободный феррит в поверхностном слое
- Б) образование карбидной сетки в поверхностном слое
- В) низкая твердость поверхностного слоя
- Г) низкая пластичность поверхностного слоя
- Д) феррит в виде манштетовой структуры
- Е) пятнистость в поверхностном слое

**23.** К структурным методам контроля качества металлов относятся:

- А) рентгеноструктурный анализ
- Б) термический анализ
- В) рентгеновская дефектоскопия
- Г) ультразвуковой метод
- Д) люминесцентный метод

**24.** Параметры, характеризующие диффузионные процессы:

- А) энтропия диффузии
- Б) коэффициент электросопротивления
- В) коэффициент диффузии
- Г) толщина диффузионного слоя
- Д) коэффициент электросопроводности
- Е) плотность атомов
- Ж) энталпия диффузии

**25.** Особенностью кипящих сталей является:

- А) кристаллизуется без выделения газа
- Б) коррозионная стойкость
- В) выделение пузырьков газа СО
- Г) минимальное количество закиси железа
- Д) раскислена полностью
- Е) образуется усадочная раковина
- Ж) раскислена не полностью

**26.** В процессе кристаллизации литой сплав имеет недостатки:

- А) при обработке давлением может возникнуть строчечная структура
- Б) снижается пластичность сплава
- В) увеличивается твердость
- Г) дендритная ликвация понижает температуру солидуса
- Е) повышается пластичность
- Ж) понижается склонность к межкристаллитной коррозии
- Г) структура литого сплава стабильна во времени

24. В зависимости от источника энергии различают методы поверхностной закалки:

- A) газопламенная закалка
- B) изотермическая закалка
- C) цементационная закалка
- D) закалка ниже температуры Кюри
- E) закалка с выравниванием температуры по всему объему
- F) индукционная закалка
- G) закалка погружением

25. Развитие химико-термической обработки характеризуется (согласно Бернету):

- A) мартенситным превращением
- B) коагулированием
- C) влиянием фазовых границ
- D) сфероидизацией
- E) оптимальными условиями ведения процесса
- F) последовательной диффузией компонентов
- G) превращением перлита в аустенит
- H) влиянием дислокаций

## Термическая обработка материалов

1. Детали машин в процессе эксплуатации подвергаются нагрузкам:

- A) радиационным
- B) динамическим
- C) циклическим
- D) деформационным
- E) термическим

2. К структурным составляющим сплавов относятся:

- A) механические смеси фаз
- B) чистый компонент
- C) твердые растворы вычитания
- D) химические соединения
- E) твердые раствор замещения
- F) эвтектоид

3. Фазы в сплавах системы железо - углерод:

- A) ледебурит, тростит
- B) бейнит, ледебурит
- C) перлит, аустенит
- D) троостит, мартексит
- E) аустенит, феррит
- F) сорбит, цементит
- G) феррит, жидкий сплав
- H) графит, цементит

4. Закалка для заэвтектоидных сталей проводится:

- A) нагрев выше линии  $A_4$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- B) нагрев выше линии  $A_2$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- C) нагрев выше линии PSK на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- D) нагрев выше линии  $A_{c1}$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- E) нагрев выше линии  $A_{c2}$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- F) нагрев ниже линии  $A_{c3}$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение

5. Закалка для доэвтектоидных сталей проводится:

- A) нагрев выше линии  $A_{c3}$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- B) нагрев ниже линии  $A_{c1}$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- C) нагрев выше линии  $A_2$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- D) нагрев выше линии PSK на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение
- E) нагрев выше линии  $A_4$  на 30-50 °C, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение

6. В цементуемых сталях углерода содержится:

- A) от 2,14 до 3%
- B) от 0,02 до 0,3 %
- C) от 0,08 до 0,3 %
- D) от 0,3 до 1%
- E) от 0,2 до 0,8 %
- F) от 0,08 до 2,14 %

7. Алитирование это:

- A) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленной буры
- B) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно кремнием и азотом
- C) процесс насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом из газовой среды, содержащей науглераживающий газ и аммиак
- D) насыщение поверхностного слоя деталей алюминием
- E) насыщение из порошкообразной смеси, состоящей из ферроалюминия, хлористого аммония и оксида алюминия

8. К диффузационной металлизации при химико-термической обработке относится:

- A) борирование
- B) хромирование
- C) азотирование
- D) алитирование
- E) цементация

9. Рекристаллизационный отжиг применяется:

- A) для разупрочнения металла
- B) для устранения деформированной структуры
- C) для увеличения жаропрочности
- D) для восстановления структуры металла
- E) для увеличения прочности

10. Легированные стали в отожженном состоянии подразделяются на:

- A) ферритные
- B) перлитные
- C) ледебуритные
- D) доэвтектоидные
- E) заэвтектоидные
- F) аустенитные

11. Металлы, уменьшающие склонность к росту аустенитного зерна стали при нагреве:

- A) Si
- B) Mn
- C) Ti
- D) V
- E) B
- F) Co
- G) Cu
- H) Nb

12. При третьем превращении мартенсита в результате нагрева происходит:

- A) образуется троостит отжига
- B) образуется троостит отпуска
- C) образуется сорбит отпуска
- D) происходит полный распад мартенсита
- E) троостит отпуска имеет гранецентрированную кубическую решетку
- F) образуется перлит отпуска
- G) в образовавшемся троостите отпуска цементит имеет пластинчатое строение
- H) устраняется когерентность решеток  $\alpha$ -раствора и цементита

13. При четвертом превращении мартенсита в результате нагрева происходит:

- A) частицы цементита измельчаются
- B) образуется троостит отжига
- C) образуется сорбит отпуска
- D) новых превращений не происходит
- E) образуется пластинчатый перлит отпуска
- F) образуется мартенсит отпуска
- G) троостит отпуска имеет гранецентрированную кубическую решетку
- H) интенсивно протекает коагуляция и сфероидизация частиц цементита

14. Основные меры борьбы с отпускной хрупкостью:

- A) ускоренное охлаждение с температуры высокого отпуска (выше 800 °C)
- B) уменьшение содержания вредных примесей
- C) использование высокотемпературной термомеханической обработки
- D) ускоренное охлаждение с температуры закалки
- E) ускоренное охлаждение с температуры высокого отпуска (выше 600 °C)
- F) медленное охлаждение с температуры высокого отпуска (выше 600 °C)
- G) увеличение содержания вредных примесей
- H) ускоренное охлаждение с температуры низкого отпуска

15. При высокотемпературной термомеханической обработке сталь деформируют:

- A) в перлитной области
- B) ниже линии PSK
- C) между линиями  $A_{c1}$  и  $A_{c3}$
- D) выше линии  $A_{c1}$
- E) выше линии  $A_{c3}$
- F) в аустенитной области
- G) выше линии GS

16. К методам поверхностного упрочнения относятся:
- A) ХТО
  - B) легирование
  - C) закалка ТВЧ
  - D) вылеживание
  - E) дробеструйная обработка
17. При химико-термической обработке происходят процессы:
- A) абсорбция
  - B) упрочнение
  - C) коагулирование
  - D) сфероидизация
  - E) диссорбция
  - F) диссоциация
  - G) старение
  - H) диффузия
18. Толщина диффузионного слоя при химико-термической обработке зависит от:
- A) температуры кристаллизации
  - B) превращений в процессе насыщения
  - C) продолжительности процесса
  - D) концентрации диффундирующего элемента
  - E) температуры гомогенизации
  - F) остаточных напряжений сжатия
  - G) температуры рекристаллизации
  - H) температуры насыщения
19. Цианированием называют:
- A) процесс насыщения поверхностного слоя электролизом расплавленной буры
  - B) процесс насыщения поверхностного слоя азотом
  - C) насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом
  - D) вид химико-термической обработки
  - E) процесс насыщения поверхностного слоя углеродом
  - F) насыщения поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом расправлённых солях
20. К физическим методам контроля качества металлов относятся:
- A) магнитная дефектоскопия
  - B) термический анализ
  - C) электронная микроскопия
  - D) гамма-дефектоскопия
  - E) рентгеновская дефектоскопия
21. В сталях протекают диффузионные процессы:
- A) при образовании перлита
  - B) при высокотемпературном отпуске
  - C) при мартенситном превращении
  - D) при полиморфных превращениях
  - E) при закалке
  - F) при образовании аустенита

22. Особенностью спокойных сталей является:

- A) при кристаллизации образуется дендриты
- B) в стали присутствует кислород
- C) раскислены полностью в печи
- D) не образуется усадочной раковины
- E) пузырьки газа всплывают на поверхность
- F) содержат минимальное количество закиси железа
- G) в верхней части слитка образуется усадочная раковина

23. На рост кристаллов при кристаллизации влияют:

- A) линейная усадка
- B) температура плавления
- C) количество теплоты
- D) температура кристаллизации
- E) объемная усадка
- F) скорость затвердевания
- G) интенсивность теплоотдачи
- H) количество примесей

24. Нагрев материалов при термической обработке происходит:

- A) скоростью изменения температуры
- B) косвенным путем в результате перехода тепла при выравнивании температуры
- C) изменением давления внутри материала
- D) путем отвода энергии
- E) непосредственным пропусканием тока с помощью индукционного нагрева
- F) распределением температуры по отдельным участком
- G) выравниванием температуры

25. Склонны к отпускной хрупкости II рода стали, легированные:

- A) кобальтом
- B) ниобием
- C) хромом
- D) кремнием
- E) марганцем
- F) ванадием
- G) никелем
- H) цирконием

## КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Вариант	Дисциплина	Коды правильных ответов												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Математика	BCE	AB	BEF	ABE	B	CDE	BEF	BC	ADF	ACD	CE	BC	CDF
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		AC	ABG	B	DE	BD	ADF	A	BF	CE	DE	A	A	
2	Математика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		AB	BE	A	BDE	CD	D	ACE	BDF	DG	C	C	ACF	BE
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		BF	ABG	ABC	DEF	C	BE	AD	CDE	DEF	BEG	DE	BC	
1	Физика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		D	C	BF	AC	AC	D	AB	E	BDE	EF	AB	DFG	AC
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		AC	BDG	BE	AD	CEG	BDE	A	CDE	ABD	ACF	ADF	DEF	
2	Физика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CEG	BDG	ACF	AC	AB	BC	C	AB	BDE	BDE	ABF	DE	CDE
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		AD	E	AEF	D	EF	AC	D	BE	BC	A	DEG	BDE	
1	Термическая обработка материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		AC	CEF	AB	ACE	BD	CF	DF	AF	AFG	EFG	CDG	CDE	AD
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		ABF	BCF	BDE	A	AC	B	A	CD	CDG	ABD	AFG	CEF	
2	Термическая обработка материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BC	AF	EGH	CD	A	BC	DE	BD	B	CDE	CDH	BDH	CDH
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		BCE	EFG	ACE	AFH	CDH	CDF	ADE	ABF	CFG	CGH	BE	CEG	
1	Методология выбора материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CDE	AB	DE	AEF	A	EFH	BEF	AB	ADE	BCE	ADE	AE	DE
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		B	BD	DFG	C	AD	BCG	BF	DE	B	EF	B	ACE	